



Návod k použití

W0810

W0811

W0850

W3810

W3811

W7810

W7811

Snímače teploty, relativní vlhkosti, atmosférického tlaku
a dvoustavových signálů pro síť SIGFOX

© Copyright: COMET SYSTEM, s.r.o.

Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv povahy bez výslovného souhlasu firmy COMET SYSTEM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Firma COMET SYSTEM, s.r.o. provádí neustálý vývoj a vylepšování svých produktů. Proto si vyhrazuje právo provést technické změny na zařízení / výrobku bez předchozího upozornění.

Kontakt na výrobce tohoto zařízení:

COMET SYSTEM, s.r.o.
Bezručova 2901
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
www.cometsystem.cz

Obsah

ÚVOD	4
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ZAKÁZANÉ MANIPULACE	5
INSTALACE	6
Montáž.....	6
Zapnutí přístroje.....	8
Zobrazování na displeji přístroje.....	8
Používání a nastavení přístroje.....	10
Funkce alarmů.....	11
VYRÁBĚNÉ MODELY	13
APLIKAČNÍ POZNÁMKY	17
DOPORUČENÍ PRO PROVOZ A ÚDRŽBU	18
TECHNICKÉ PARAMETRY	21
Napájení.....	21
Měření a vysílání dat.....	21
Rádiová část.....	22
Elektromagnetická kompatibilita.....	22
Provozní a skladovací podmínky.....	23
Mechanické vlastnosti.....	23
Parametry vstupů snímačů.....	24
Rozměrové náčrty.....	29
Prohlášení o shodě.....	30
DODATKY	31

Úvod

Snímače řady Wx8xx pro síť Sigfox jsou určeny k měření:

- teploty vzduchu
- relativní vlhkosti vzduchu
- atmosférického tlaku vzduchu
- dvoustavových signálů

Snímač provádí měření každou 1 minutu, naměřené hodnoty zobrazuje na LCD displeji a pravidelně je odesílá v nastavitelném časovém intervalu (10 min až 24 h) rádiovým přenosem v síti Sigfox do internetového úložiště dat – cloudu. Nastavování snímače se provádí buď pomocí počítače (lokálně, komunikačním kabelem) nebo dálkově, prostřednictvím webového rozhraní cloudu.

Pro každou měřenou veličinu je možné nastavit dvě alarmové hranice. Alarm je signalizován pomocí symbolů na LCD displeji a odesláním mimořádné rádiové zprávy. Z cloudu je poté informace o alarmu zaslána koncovému uživateli prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy. Mimořádné zprávy může snímač také odesílat v případě změny stavu binárního vstupu (je-li jím vybaven).

Přístroj je napájený z vnitřní, vyměnitelné baterie, jejíž životnost je závislá na intervalu vysílání a provozní teplotě a pohybuje se v rozmezí 4 měsíce až 8 let. Informace o stavu baterie je na displeji a v každé odeslané zprávě.

Snímače řady Wx8xx jsou konstruovány se zvýšenou odolností proti působení vnějších vlivů (především ochrana proti vodě), viz technické parametry.

Bezpečnostní opatření a zakázané manipulace



Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtete následující bezpečnostní pokyny a v průběhu jeho používání je dodržujte!

- Přístroj obsahuje rádiový vysílač pracující v bezlicenčním frekvenčním pásmu s výkonem uvedeným v Technických parametrech. Toto pásmo a výkon jsou používány v zemích Evropské unie. Pokud jste v jiné lokalitě, pak se před prvním zapnutím přístroje přesvědčte, zda přístroj můžete používat.
- Přístroj nepoužívejte v místech, kde je omezeno používání mobilních telefonů, například v blízkosti citlivých lékařských přístrojů, v letadle nebo v místech, kde probíhají tržební práce.
- Dodržujte povolené skladovací a provozní podmínky uvedené v Technických parametrech. Zejména dbejte na to, aby přístroj nebyl vystaven vyšší teplotě než 60°C. Nevystavujte jej přímému záření tepelných zdrojů včetně slunečního.
- Je zakázáno používat snímač v nebezpečném prostředí, zejména v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů.
- Je zakázáno provozovat přístroj bez krytu. Po výměně baterie nebo po změně nastavení přístroje pomocí kabelu SP003 zkontrolujte neporušenost těsnění a přístroj sešroubujte pomocí originálních šroubů. Postupujte vždy přesně podle pokynů uvedených dále v tomto návodu.
- Nevystavujte přístroj agresivnímu prostředí, chemikáliím nebo mechanickým rázům. K čištění používejte měkkou tkaninu. Nepoužívejte rozpouštědla nebo jiná agresivní činidla.
- Nepokoušejte se zařízení sami opravit. Jakékoliv opravy smí provádět pouze proškolený servis. Pokud přístroj vykazuje neobvyklé chování, odšroubujte víčko snímače a vyjměte baterii. Kontaktujte distributora, od něhož jste přístroj zakoupili.
- Zařízení využívá bezdrátové komunikace a Sigfox síť. Z tohoto důvodu nemůže být spojení garantováno vždy a za všech okolností. Nikdy se výlučně nespolehejte pouze na bezdrátové zařízení pro účely kritické komunikace (záchranné systémy, bezpečnostní systémy). Pamatujte na to, že pro systémy s vysokou funkční spolehlivostí je nezbytná redundance. Bližší informace lze nalézt např. v IEC 61508.
- Přístroj obsahuje speciální typ baterie s jinými parametry, než mají běžné baterie velikosti AA. Použijte vždy typ doporučený výrobcem v Technických parametrech (Tadiran SL-760/S, 3,6 V, velikost AA).
- Výměnu baterie smí provádět pouze osoba, která zná zásady bezpečné manipulace s lithiovými primárními bateriemi. V žádném případě baterie nevhazujte do ohně, nevystavujte vysokým teplotám, nízkému tlaku vzduchu a nijak je mechanicky nepoškozujte. Použité baterie odevzdejte do nebezpečného odpadu.
- Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.


Instalace



Instalaci přístroje, jeho uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze pracovník s kvalifikací dle platných předpisů a norem.

Montáž

Pro optimální funkci rádiové části snímačů řady Wx8xx je nutné zajistit jejich svislou polohu. Modely bez externích sond nebo senzorů mohou podle potřeby volně stát na své spodní základně, ostatní modely doporučujeme zafixovat ve svislé poloze. Skříňky snímačů jsou opatřeny dvojicí děr průměru 4,3 mm pro připevnění např. pomocí vhodných šroubů nebo stahovacích pásek.

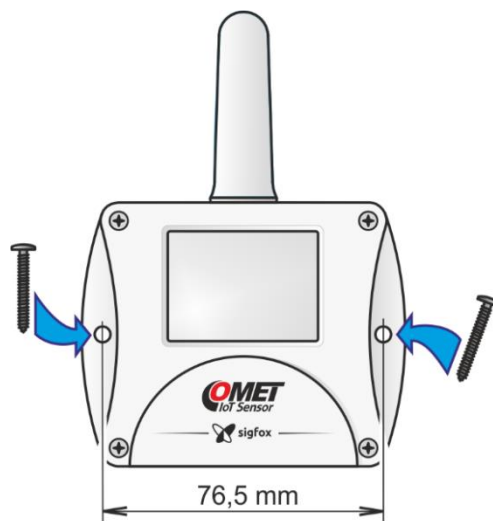

Základní pravidla pro umístění:


- snímače instalujte vždy svisle, krytkou antény směrem nahoru, ve vzdálenosti minimálně 10 cm od všech vodivých předmětů
- neinstalujte přístroj v podzemních prostorách, rádiový signál je zde zpravidla nedostupný. V těchto případech je vhodnější použít model s externí sondou na kabelu a samotný přístroj umístit např. o patro výše.
- přístroje a kabely sond či binárních vstupů umístěte mimo dosah zdrojů elektromagnetického rušení
- snímače teploty a relativní vlhkosti, případně jejich sondy umístěte tak, aby naměřené hodnoty nebyly ovlivněny náhodnými zdroji tepla (sluneční svit ...) a nežádoucím prouděním vzduchu
- sondu snímačů relativní vlhkosti (W3811 nebo W7811) upevněte ve svislé poloze krytkou směrem dolů, aby nedocházelo ke hromadění případného vodního kondenzátu v prostoru senzorů (v opačném případě může dojít k prodloužení doby odezvy na změnu vlhkosti nebo dokonce k poškození senzorů)

Optimální umístění snímače z hlediska rádiového dosahu:

Všechny materiály způsobují útlum rádiových vln, pokud jimi musí procházet. Šíření rádiových vln nejvíce ovlivňují kovové předměty, beton, železobeton a zdi vůbec. Pokud instalujete přístroj ve větší vzdálenosti od základnové stanice nebo v místech, odkud rádiový signál obtížně proniká, dodržte následující doporučení:

- přístroj umístěte co nejvýše je možné, s anténou raději ve volném prostoru než u zdi
- v místnostech umístěte přístroj minimálně 150 cm nad podlahu, a pokud je to možné, ne přímo na zeď. Nepřekračujte však montážní výšku 2 m nad podlahou (pád nedostatečně upevněného přístroje z větší výšky může být nebezpečný).
- přístroj umístěte v dostatečné vzdálenosti (alespoň 20 cm) od všech překážek, které by mohly způsobit útlum rádiových vln a minimálně 20 cm od sousedního přístroje v případě, že používáte více přístrojů
- kabely externích měřicích sond nebo binárních vstupů vedte vždy nejprve směrem dolů do vzdálenosti minimálně 40 cm od přístroje. Pokud je kabel příliš dlouhý, uložte jej způsobem, který je uveden na obrázku
- nepoužívejte sondy s kabelem kratším než 1 m


Příklady optimálního a méně vhodného umístění snímače:

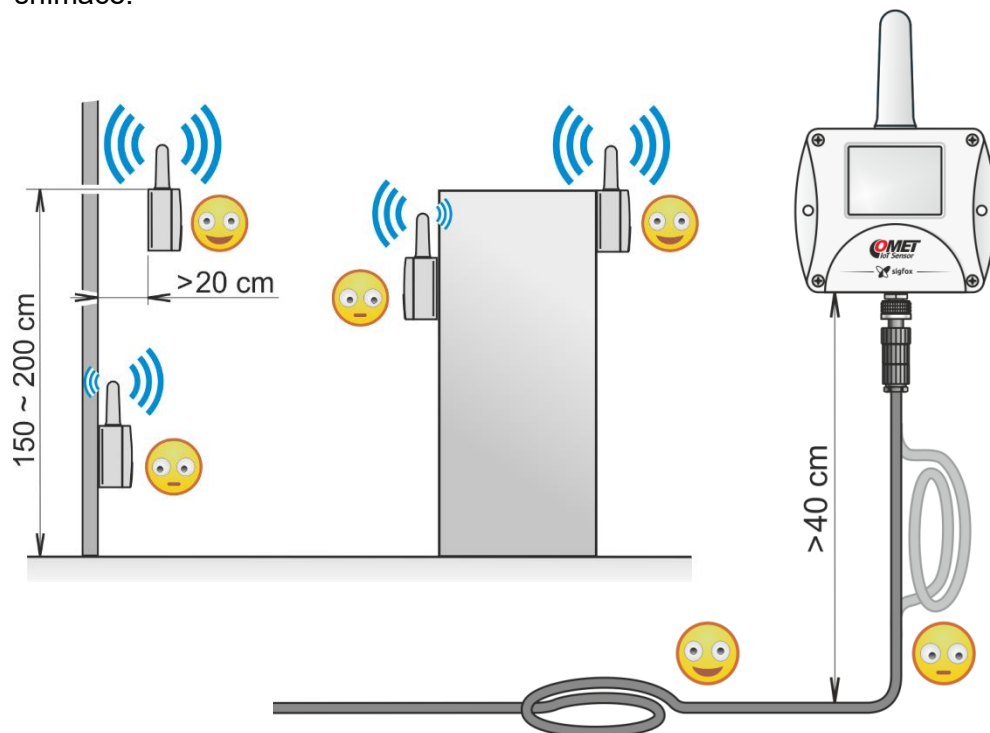


Zapnutí přístroje

Přístroj je od výrobce dodáván s instalovanou baterií, ale vypnutý. Pro jeho zapnutí:

- odšroubujte čtyři šrouby v rozích skříňky a sejměte kryt
- pomocí např. tužky stiskněte tlačítko CONFIGURATION (viz obrázek níže) a uvolněte jej ihned, jakmile se rozsvítí displej (do cca 1 s)
- je-li to potřebné, proveďte nastavení snímače (viz kapitola *Používání a nastavení přístroje*). Budete-li nastavovat snímač dálkově, ověřte nejprve rádiové spojení – zapnutý snímač s továrním nastavením bude každých 10 min odesílat měřené hodnoty. Zkontrolujte v cloudu, zda jsou zprávy přijímány.
- na závěr pečlivě přišroubujte kryt přístroje, dbejte přitom na správnou polohu těsnění v drážce krytu

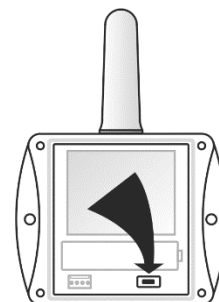

Zobrazování na displeji přístroje

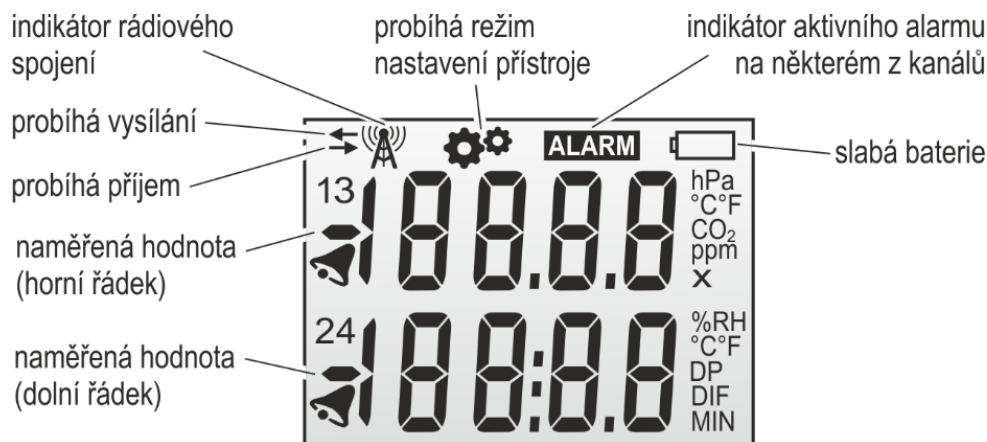


Indikátor rádiového spojení – indikuje výsledek kontroly obousměrného rádiového spojení s cloudem, které probíhá 1x denně. Toto spojení umožňuje dálkové nastavení snímače. Pokud kontrola rádiového spojení proběhne úspěšně, indikátor zůstane svítit až do příští kontroly. Po zapnutí snímače se indikátor rozsvítí po uplynutí 24 h (podmínkou je dobrý rádiový signál). Indikátor rádiového spojení se může rozsvítit i dříve, pokud uživatel stiskem tlačítka CONFIGURATION (pod krytem snímače) úmyslně zvolí režim nastavení snímače a ten korektně proběhne.


Symbol slabé baterie – svítí, je-li baterie už slabá a bliká, je-li baterie v kritickém stavu (podrobnosti viz kapitola Postup při výměně baterie)

Informace na displeji jsou zobrazovány cyklicky ve třech krocích (obrázky níže obsahují pouze příklady zobrazení, obsah displeje vždy závisí na konkrétním modelu snímače):

1. krok (trvá 4 sec) na displeji jsou zobrazeny údaje o měřených veličinách na kanálech č.1 a č.2

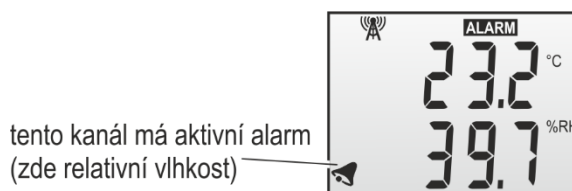

2. krok (trvá 4 sec) na displeji jsou zobrazeny údaje o měřených veličinách na kanálech č.3 a č.4

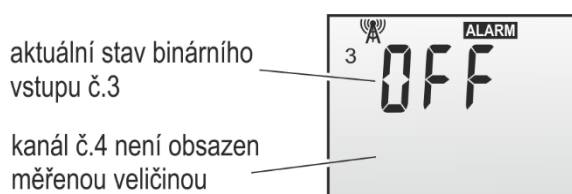

3. krok (trvá 2 sec) na displeji jsou zobrazeny servisní údaje o čase odesílání pravidelných zpráv



8x - zobrazuje údaj, kolikrát bude ještě odeslána pravidelná zpráva, než dojde k novému nastavení snímače (je-li tento požadavek v cloudu aktuálně nastaven). Údaj se s každou odeslanou pravidelnou zprávou snižuje. Čtení nového nastavení z cloudu nastává v okamžiku, kdy displej ukazuje „1x 0 min“

30 min - čas v minutách, který zbývá do odeslání pravidelné zprávy s naměřenými hodnotami (údaj se každou minutu snižuje od aktuálně nastaveného intervalu vysílání do 0)

Používání a nastavení přístroje

Nastavení od výrobce


- interval odesílání zpráv 10 minut
- alarmy deaktivovány
- u přístrojů s měřením tlaku nastavena nadmořská výška 0 m (přístroj zobrazuje absolutní atmosférický tlak)
- dvoustavové vstupy nastaveny pro připojení beznapěťového kontaktu

Práce s cloudem a čtení měřených hodnot

Na PC s připojením na internet spusťte webový prohlížeč. Přejděte na adresu www.cometsystem.cloud a na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi spolu s přístrojem. Každý snímač je v síti Sigfox identifikován svou jedinečnou adresou (ID snímače). Snímač má ID vytištěno na výrobním štítku spolu se svým výrobním číslem. V seznamu Vašich snímačů v cloudu zvolte snímač s požadovaným ID a pro zobrazení dat z něj klikněte na tlačítko CHART nebo TABLE. Každý snímač lze pro snadnější orientaci uživatelsky pojmenovat.

Změna nastavení na dálku

Pro nastavení snímače na dálku (z cloudu), klikněte v cloudu na řádku s nastavovaným snímačem na tlačítko DEVICE CONFIGURATION. Otevře se okno s nastavovanými parametry. Nastavte požadovaný interval vysílání (zohledněte při tom fakt, že pro krátké intervaly vysílání životnost baterie klesá), dále meze, zpoždění a hysterezi alarmů pro jednotlivé veličiny (budou-li používány), případně korekci měření atmosférického tlaku na nadmořskou výšku (pouze modely s měřením tlaku). Nové nastavení potvrďte tlačítkem OK. Snímač si načte nové nastavení z cloudu nejpozději do 24 h.

Jste-li poblíž snímače a chcete nastavení urychlit (typicky při uvádění do provozu), stiskněte v odkrytovaném snímači tlačítko CONFIGURATION (například tužkou) - na displeji se rozsvítí symbol pro nastavení  a snímač si vyžádá nové nastavení z cloudu do 10 min. Podmínkou ovšem je, že tato funkce nebyla v posledních 24 hodinách už použita.

Změna nastavení připojením k PC (sw Comet Vision)

Snímač lze nastavit přímo z PC pomocí SW Comet Vision a komunikačního kabelu SP003 (volitelné příslušenství). SW Comet Vision je ke stažení na webu www.cometsystem.cz, stejně jako manuál k jeho instalaci a používání.

Odšroubujte kryt snímače a propojte jej kabelem SP003 s USB portem počítače. Spusťte program Comet Vision a proveďte nové nastavení snímače. Po uložení nového nastavení odpojte kabel a pečlivě přišroubujte kryt přístroje. Dbejte přitom na správnou polohu těsnění v drážce krytu.


POZOR – koncovku komunikačního kabelu SP003 nenechávejte připojenou ke snímači, pokud kabel není současně připojen k USB portu PC nebo pokud je PC vypnutý! Odběr z baterie snímače v těchto případech vzroste a baterie se zbytečně vybíjí.

Funkce alarmů

Snímač odesílá naměřené hodnoty v pravidelných zprávách, odesílaných podle nastaveného intervalu odesílání. Kromě toho může snímač odesílat i mimořádné alarmové zprávy, když na některém měřeném kanále vznikne nový alarm nebo doposud probíhající alarm zanikne. Tato funkce umožňuje prodloužit životnost baterie nastavením delšího intervalu odesílání pravidelných zpráv, přičemž uživatel je informován o změnách alarmových stavů mimořádnými zprávami podle aktuální situace.

Přehled vlastností snímače pro správné nastavení funkce alarmů

- pro každou měřenou veličinu je možné nastavit dva alarmy
- každý alarm má nastavitelnou mez, zpoždění (0-1-5-30 min) a hysterezi
- snímač nemůže odesílat zprávy rychleji než každých 10 min
- funkce alarmů má smysl pouze pro nastavený interval odesílání 20 min a delší, v opačném případě žádné mimořádné alarmové zprávy nemohou být odeslány
- čím delší je nastavený interval odesílání, tím víc se šetří baterie
- po vzniku nového alarmu (nebo zániku alarmu doposud probíhajícího) je odeslána mimořádná alarmová zpráva nejpozději do 10 minut
- obsah pravidelné i mimořádné alarmové zprávy je totožný, obě obsahují naměřené hodnoty všech kanálů a aktuální stavy alarmů na všech kanálech
- žádný, ani krátkodobý alarm (tj. s dobou trvání kratší než 10 min) nebude ztracen – informace bude odeslána nejpozději do 10 min i když už je aktuálně alarm ukončen. Snímač v alarmové zprávě (viz obrázek) odešle maximální hodnotu naměřenou v průběhu trvání alarmu (nebo minimální hodnotu, podle aktuálního nastavení směru překročení alarmové hranice).

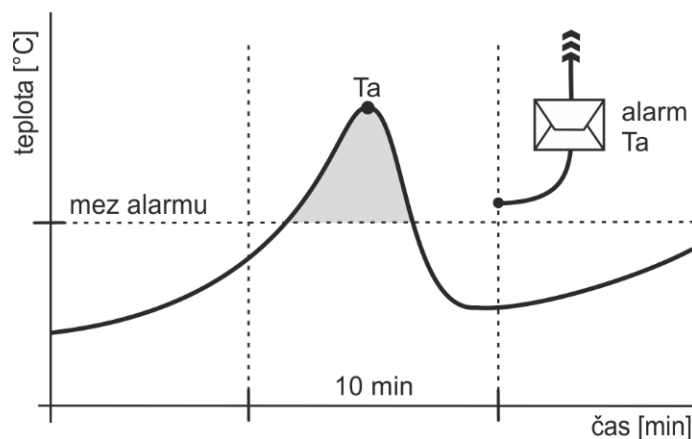

- pro binární vstupy navíc platí:
 - oběma binárním stavům lze přiřadit jeden z 32 předdefinovaných popisů, které se zobrazují na displeji přístroje (např. ON, OFF, Open, Close, Hi, Lo, Run, Full, Done, apod.)
 - alarmy binárních vstupů mají nastavitelné zpoždění (0-1-5-30 min)
 - pro displej přístroje a vyhodnocování alarmů jsou binární vstupy vzorkovány každou 1 sec
 - pokud je na binárních vstupech funkce alarmů VYPNUTA, jsou vždy v pevném intervalu 10 min (nezávisle na nastaveném intervalu vysílání) vyhodnocovány změny stavů binárních vstupů a případně zjištěné změny jsou ihned odesílány mimořádnými zprávami. Události kratší než 10 min nemusí být v tomto režimu zjištěny.
 - pokud je na binárních vstupech funkce alarmů ZAPNUTA, jsou odesílány mimořádnými zprávami i informace o nově vzniklých nebo zaniklých alarmech. Žádný, ani krátkodobý alarm (s dobou trvání delší než 1 s) nebude ztracen – informace bude odeslána nejpozději do 10 min i když už je aktuálně alarm ukončen
 - v nastavení přístroje je možné pro každý binární vstup zapnout funkci „potlačit vysílání změn na vstupech“. To je vhodné tehdy, když uživatele zajímají pouze alarmové stavy a vysílání zpráv o (častých) změnách na binárních vstupech by zbytečně snižovalo životnost baterie
 - pokud je na binárních vstupech VYPNUTA funkce alarmů a současně je ZAPNUTA funkce „potlačit vysílání změn na vstupech“, nejsou odesílány žádné mimořádné zprávy z binárních vstupů. Uživatel je o jejich stavech informován pouze v pravidelných zprávách podle aktuálně nastaveného intervalu vysílání

Vyráběné modely


Snímače COMET řady Wx8xx se liší typem měřených veličin (teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak, dvoustavové signály) a umístěním senzorů (kompaktní provedení s interními senzory, externí sondy na kabelu).

Skříňka přístroje obsahuje elektronické obvody, interní senzory a napájecí baterii. Dle typu jsou přístroje osazeny konektory. Anténa je chráněna krytkou.

W0810

kompaktní snímač teploty

Snímač měří pouze teplotu z vestavěného vnitřního čidla, nepřipojují se k němu žádné sondy a snímače. Vyznačuje se jednoduchým kompaktním provedením a relativně dlouhou odezvou na skokovou změnu teploty. Umísťuje se přímo do měřeného prostoru.

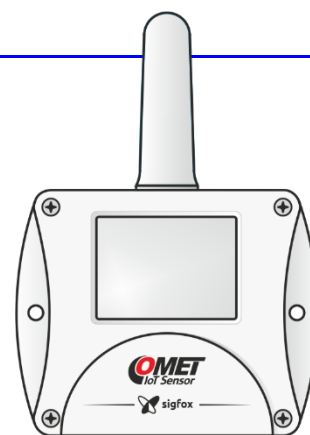

W0811

Jednokanálový snímač teploty pro externí sondy Pt1000



Snímač měří teplotu z externích sond řady Pt1000/E (sonda není součástí přístroje). Odezva na skokovou změnu teploty je zpravidla mnohonásobně rychlejší než u modelů s vnitřním čidlem. Snímač se často využívá k monitorování míst, do kterých je zavedená pouze měřicí sonda a samotný přístroj je umístěn do vhodného místa z hlediska radiového dosahu. Maximální doporučená délka sondy je 15 m.



W0850

jednokanálový snímač teploty s binárními vstupy

Snímač měří teplotu z vestavěného vnitřního čidla. Kromě toho má dva binární vstupy (vstup č.2 a č.3) pro sledování změn napěťového signálu nebo sledování stavu beznapěťového kontaktu. Binární vstupy **jsou určeny pro sledování relativně pomalých dějů**, protože informace nemohou být odesílány rychleji než každých 10 min. Stav binárních vstupů je pro zobrazení na displeji a pro vyhodnocování alarmů snímán 1x za sekundu, rychlejší změny nemusí být zaznamenány (podrobnější informace viz kapitola *Funkce alarmů*). Zprávy o změnách na binárních vstupech jsou do cloudu odesílány mimo interval vysílání se zpožděním max. 10 minut. Vstupní signály se připojují pomocí vyvedeného kabelu o délce 1 m. Přístroj se umísťuje přímo do měřeného prostoru a vyznačuje se relativně dlouhou odezvou na skokovou změnu teploty. Délka stíněného kabelu binárního vstupu nesmí překročit 15 m.

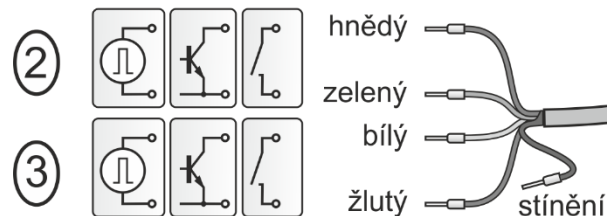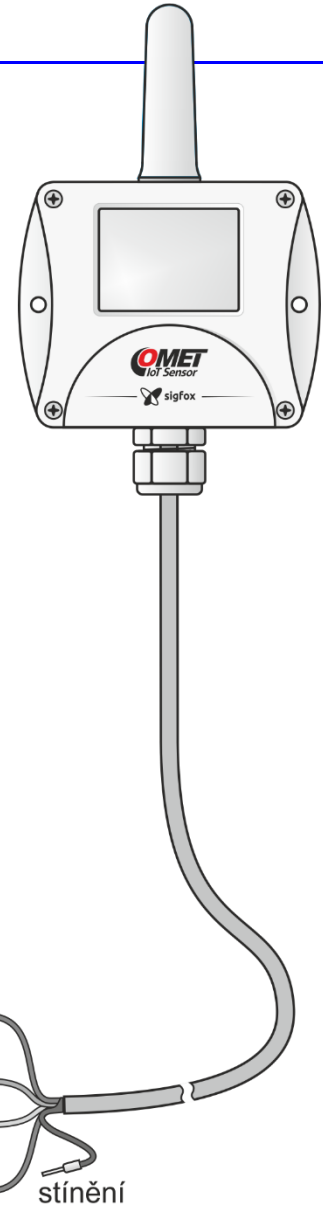

W3810

kompaktní snímač teploty a relativní vlhkosti

Snímač měří teplotu, relativní vlhkost a teplotu rosného bodu pomocí interních senzorů, umístěných pod krytkou s nerezovým filtrem vzduchu. Přístroj se vyznačuje jednoduchým kompaktním provedením, ale relativně delší odezvou na skokovou změnu teploty a vlhkosti než přístroje s externí sondou. Přístroj se umísťuje přímo do měřeného prostoru.



W3811

snímač teploty a relativní vlhkosti pro externí sondy Digi/E

Snímač měří teplotu, relativní vlhkost a teplotu rosného bodu z externí sondy Comet řady Digi/E (sonda není součástí přístroje). Odezva na skokovou změnu teploty a relativní vlhkosti je značně rychlejší než u modelů s interním senzorem. Přístroj se často využívá k monitorování míst, do kterých je zavedená pouze sonda a samotný přístroj není přímo v měřeném prostoru. Při instalaci proto může být jednodušší najít vhodné místo z hlediska optimalizace radiového spojení než u kompaktních modelů. Maximální délka sondy nesmí překročit 15 m. Sondy řady Digi/E poskytují kalibrované naměřené hodnoty a jsou tudíž výměnné bez nutnosti zasahovat do nastavení přístroje.



W7810

kompaktní snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku

Snímač měří teplotu, relativní vlhkost, teplotu rosného bodu a atmosférický tlak pomocí interních senzorů. Senzory teploty a relativní vlhkosti jsou umístěny pod krytkou s nerezovým filtrem vzduchu, senzor atmosférického tlaku je uvnitř přístroje. Snímač se vyznačuje jednoduchým kompaktním provedením, ale relativně delší odezvou na skokovou změnu teploty a vlhkosti než přístroje s externí sondou. Snímač se umísťuje přímo do měřeného prostoru.



W7811

snímač teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku pro externí sondy Digi/E

Snímač měří teplotu, relativní vlhkost a teplotu rosného bodu z externí sondy Comet řady Digi/E (není součástí přístroje). Současně měří atmosférický tlak pomocí interního senzoru. Odezva na skokovou změnu teploty a relativní vlhkosti je značně rychlejší než pro modely s interním senzorem. Snímač se často využívá k monitorování míst, do kterých je zavedená pouze měřící sonda a samotný přístroj je umístěn do vhodného místa z hlediska radiového dosahu. Maximální délka sondy nesmí překročit 15 m. Sondy řady Digi/E poskytují kalibrované naměřené hodnoty a jsou tudíž výměnné bez nutnosti zasahovat do nastavení přístroje.



Aplikační poznámky

Měření vypočtených vlhkostních veličin _____

Přístroj z vypočtených vlhkostních veličin poskytuje pouze teplotu rosného bodu. Další vypočtené vlhkostní veličiny je možné získat na úrovni dalšího zpracování dat v SW.

Problémy se správností měření _____

Nesprávné naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti bývají nejčastěji způsobené nevhodnou polohou sond nebo metodikou měření. Některé poznámky k této problematice jsou uvedené v následující kapitole *Doporučení pro provoz a údržbu*.

Další skupinou problémů jsou náhodné špičky v naměřených hodnotách. Jejich nejčastější příčinou bývá zdroj elektromagnetického rušení v blízkosti přístroje nebo kabelů. Dále je potřeba se zaměřit také na to, zda není v některém místě poškozená izolace kabelů a nedochází k náhodným spojům vodičů s jinými kovovými díly.

Problémy s odesíláním rádiových zpráv _____

Příčin problémů může být celá řada. Pokud odesílání rádiových zpráv nepracuje vůbec, můžete vyzkoušet následující kroky:

- ověřte, zda displej svítí a zda není indikována slabá baterie
- ověřte z údajů na displeji, zda nastavený interval vysílání odpovídá Vašemu očekávání (na dolním řádku displeje se s 10 sec intervalem vždy na 2 sec zobrazí počet minut, zbývajících do odvysílání zprávy)
- ověřte z mapy pokrytí (<https://www.sigfox.com/en/coverage> nebo podrobněji <http://coverage.simplecell.eu/>), zda je pro lokalitu snímače dostupná síť Sigfox
- vysílání z interiéru některých budov může být obtížné, ze suterénů zpravidla nemožné. Pro účely testování proto umístěte snímač co nejvýše nad podlahu, popř. jej dejte k oknu, nebo dokonce na venkovní okenní parapet (zajistěte přitom přístroj proti pádu). Je-li to možné, vyzkoušejte umístění snímače v jiných částech budovy vzhledem k světovým stranám.

Doporučení pro provoz a údržbu

Provoz snímačů v různých aplikacích

Před nasazením přístroje do provozu je nutno nejprve posoudit, zda je jeho použití pro daný účel vhodné, dále je nutno stanovit jeho optimální nastavení a v případě, že je součástí většího měřicího systému, zpracovat směrnici pro jeho metrologické a funkční kontroly.

Nevhodné a rizikové aplikace: snímač není určen pro takové aplikace, kde by selhání jeho činnosti mohlo bezprostředně ohrozit životy a zdraví osob a zvířat nebo funkci jiných zařízení, které podporují životní funkce. U aplikací, kde by při poruše nebo selhání mohlo dojít k závažným škodám na majetku, se doporučuje systém doplnit vhodným nezávislým signalizačním zařízením, které tento stav vyhodnotí a v případě poruchy zabrání uvedeným škodám (viz kapitola *Bezpečnostní opatření a zakázané manipulace*).

Umístění přístroje – dodržujte zásady a postupy uvedené v tomto manuálu. Pokud je to možné, vybírejte pro přístroj takové místo, kde bude co nejméně zatěžován vnějšími okolními vlivy. Pokud provádíte měření v lednicích, kovových boxech, komorách apod., umístěte přístroj mimo exponovaný prostor a dovnitř vložte pouze externí sondy.

Umístění snímačů teploty: umístěte je do míst, kde je dostatečné proudění vzduchu a kde předpokládáte nejkritičtější místo (podle požadavků aplikace). Sonda musí být dostatečně vsunuta do měřeného prostoru nebo s ním být jinak dostatečně spojena, aby nedocházelo k ovlivňování naměřených hodnot nežádoucím přívodem tepla po vodičích. Sledujete-li průběh teploty v klimatizovaném skladu, pak snímač neumísťujte do přímého proudění klimatizační jednotky. Např. ve velkých komorových lednicích může být rozložení teplotního pole velmi nehomogenní, odchylky mohou dosahovat až 10 °C. Stejně odchylky naměříte i v prostoru hluboko mrazících boxů (např. pro zamrazování krve apod.).

Umístění snímačů vlhkosti záleží opět na požadavcích aplikace. Velmi problematické může být měření vlhkosti v lednicích, které nemají stabilizaci vlhkosti. Při zapínání/vypínání chlazení může docházet k výrazným změnám vlhkosti v rozsahu desítek procent, i když je střední hodnota vlhkosti v pořádku. Běžná je kondenzace vlhkosti na stěnách komor.

Doporučení pro metrologické kontroly

Metrologické ověřování se provádí podle požadavků vlastní aplikace v termínech stanovených uživatelem. V některých případech musí kalibraci provádět nezávislá, státem akreditovaná laboratoř.

Doporučení pro pravidelné kontroly

 
Výrobce doporučuje v pravidelných intervalech provádět kontrolu systému, do kterého je přístroj začleněn. Interval a rozsah prohlídky závisí na konkrétní aplikaci a vnitřních předpisech uživatele. Doporučuje se provádět tyto kontroly:


- metrologické ověření
- pravidelné kontroly v intervalech, jak si je uživatel stanovil
- vyhodnocení všech problémů, které se od poslední kontroly vyskytly
- vizuální prohlídka přístroje, kontrola stavu konektorů a kabelů, neporušenosti krytu

Postup při výměně baterie




Výměnu baterie smí provádět pouze osoba, která zná zásady bezpečné manipulace s lithiovými primárními bateriemi. V žádném případě baterie nevhazujte do ohně, nevystavujte vysokým teplotám, nízkému tlaku vzduchu a nijak je mechanicky nepoškozujte. Použité baterie odevzdejte do nebezpečného odpadu.

Pokud se během provozu začne objevovat v přijatých zprávách v cloudu symbol slabé baterie , je vhodné baterii snímače v nejbližších 2-3 týdnech vyměnit. Rovněž na displeji snímače se v případě slabé baterie zobrazuje symbol prázdné baterie. Indikace slabé baterie se může objevovat také tehdy, je-li snímač provozován v nízkých teplotách, i když je baterie ještě použitelná (při venkovním použití zpravidla ve zprávách odeslaných v nočních hodinách). Během dne (po zvýšení teplot) pak indikace zmizí. V tomto případě není ještě nutné baterii měnit.

Kriticky slabá baterie, která už může kdykoliv selhat, je indikována v cloudu symbolem prázdné baterie  a na displeji snímače blikajícím symbolem prázdné baterie. Baterii vyměňte co možná nejdříve.

Poznámka: při provozu snímače ve velmi nízkých teplotách nemusí být blikání symbolu prázdné baterie na displeji snímače zřetelné.

 Pro výměnu baterie odšroubujte kryt snímače, vyjměte starou baterii tahem za nalepený úchyt a vložte baterii novou, **se správnou polaritou**. Orientujte se při tom podle symbolu baterie a značky + (plus pól) vytištěné na desce elektroniky v místě baterie:



Pokud novou baterii objednáte u výrobce zařízení, obdržíte ji i s nalepeným úchytem (COMET SYSTEM, s.r.o., objednáací kód A4203). Zkontrolujte neporušenost těsnění v krytu snímače a kryt znovu přišroubujte.

Doporučení pro servis _____

Technickou podporu a servis zajišťuje distributor tohoto přístroje. Kontakt na něj je uveden v záručním listu, dodaném s přístrojem.

POZOR - neodborný zásah do přístroje má za následek ztrátu záruky!

Provoz v síti Sigfox _____

Pokud používáte pro ukládání a prohlížení naměřených hodnot cloudové řešení dodané výrobcem, pak máte provoz v síti Sigfox předplacen. Na uplynutí předplacené doby aplikace upozorní s dostatečným předstihem, následně kontaktujte výrobce www.cometsystem.cz (COMET SYSTEM, s.r.o.) pro bližší informace.

Vyřazení z provozu _____

Při vyřazení snímače z provozu jej odpojte od měřicích sond nebo jiných vstupních signálů a vraťte jej výrobcí nebo zlikvidujte přístroj jako elektronický odpad.

Technické parametry

Napájení

Přístroj je napájen z interní lithiové baterie, přístupné po odšroubování krytu (viz kapitola Postup při výměně baterie).

Napájecí baterie

Typ baterie:

Lithiová baterie 3,6 V, velikost AA, kapacita 2200 mAh

Doporučený typ: Tadiran SL-760/S, 3,6 V, 2200 mAh

Životnost baterie:

<u>interval vysílání zpráv</u>	<u>životnost baterie</u>
10 minut	4 měsíce
20 minut	7 měsíců
30 minut	11 měsíců
1 hodina	1,5 roku
3 hodiny	3,5 roku
6 hodin	5 let
12 hodin	7 roků
24 hodin	8 roků

- *uvedené hodnoty platí pro provozní teploty < 35 °C*
- *s rostoucí provozní teplotou životnost baterie klesá*

Měření a vysílání dat

Interval měření:

1 minuta

Interval vysílání:

nastavitelný na 10 minut, 20 minut, 30 minut,
1 hodina, 3 hodiny, 6 hodin, 12 hodin, 24 hodin

Rádiová část

Pracovní frekvence:

vysílání probíhá v pásmu 868,130 MHz
příjem probíhá v pásmu 859,525 MHz

Maximální vysílací výkon:

25 mW (14 dBm)

Anténa:

Interní, zisk 2 dBi

Minimální citlivost přijímače:

-127 dBm @600bps, GFSK

Třída vyzařování podle Sigfox klasifikace:

0U

Rádiová zóna podle Sigfox klasifikace:

RCZ1

Typický dosah od základnové stanice:

50 km v terénu, 3-5 km ve městě (snímač v budově)

Pro správnou funkci je nutné dodržet pracovní polohu snímače,
anténou svisle vzhůru!

Elektromagnetická kompatibilita

ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1.
ČSN EN 61326-1 ed.2:2013

Provozní a skladovací podmínky

Provozní teplota:

(-30 až +60) °C

viditelnost displeje je v rozsahu (-20 až +60) °C

Provozní vlhkost:

(0 až 100) %RH bez trvalé kondenzace

Provozní prostředí:

chemicky neagresivní

Pracovní poloha:

svisle, anténou nahoru

Skladovací teplota:

(-20 až +45) °C

Skladovací vlhkost:

(5 až 90) %RH

Mechanické vlastnosti

Rozměry (v x š x h):

126 x 89 x 40 mm bez připojených kabelů a konektorů
(podrobně viz rozměrové náčrty uvedené níže)

Hmotnost včetně baterií:

W0810 150 g

W0811, W3810, W7810, W3811, W7811 155 g

W0850 200 g

Materiál skříňky:

ABS

Krytí:

W0810, W0811, W0850, W3811: IP65

W3810, W7810: IP65, senzory T/RH pod krytkou IP40

W7811: IP54

Parametry vstupů snímačů

W0810

Měřená veličina:

interní teplota

Rozsah:

(-30 až +60) °C

Přesnost:

± 0.4 °C

Doba odezvy:

$t_{90} < 10$ min (teplotní skok 20 °C, proudění vzduchu cca 1 m/s)

Rozlišení:

0.1 °C

Doporučený interval kalibrace:

2 roky

W0811

Měřená veličina:

1 x teplota z externí sondy řady Comet Pt1000/E

Rozsah:

(-90 až +260) °C, senzor Pt1000/3850 ppm

Přesnost vstupu (bez sond):

±0,2 °C v rozsahu -90 až +100 °C

±0,2 % z měřené hodnoty v rozsahu +100 až +260 °C

Přesnost přístroje s připojenou teplotní sondou je dána výše uvedenou přesností vstupu a přesností použité sondy.

Způsob připojení sondy:

Dvou vodičové připojení 3-pinovým konektorem M8 ELKA 3008V s možností kompenzace chyby vzniklé odporem vodičů kabelu. Způsob propojení je uvedený v Dodatku 1.

Doporučená délka sond Pt1000/E je do 15 m, nesmí se překročit délka 30 m.

Doba odezvy:

Je dána dobou odezvy použité sondy.

Rozlišení:

0,1 °C

Doporučený interval kalibrace:

2 roky

W0850

Měřené veličiny:

1x interní teplota

2x binární vstup určený k připojení napětí nebo
beznapěťového kontaktu (např. tranzistoru
s otevřeným kolektorem)**Rozsah:**

Teplota: (-30 až +60) °C

Přesnost:Teplota: ± 0.4 °C**Doba odezvy:** $t_{90} < 10$ min (teplotní skok 20 °C, proudění vzduchu
cca 1 m/s)**Rozlišení:**

0,1 °C

Binární vstupy:

Na binární vstup lze připojit jak napětí, tak
beznapěťový kontakt. **Před připojením vstupních
signálů** je nutné přístroj nakonfigurovat tak, aby
binární vstupy snímaly buď stav beznapěťového
kontaktu nebo vyhodnocovaly úroveň připojeného
napětí.

Napěťové úrovně:Vstupní napětí pro úroveň „L“: < 1.5 VVstupní napětí pro úroveň „H“: > 4.0 VVstupní proud: 50 μ A ($U_i = 5$ V)0,8 mA ($U_i = 12$ V)2,0 mA ($U_i = 24$ V)2,5 mA ($U_i = 30$ V)

Minimální připojitelné napětí: 0 V

Maximální připojitelné napětí: +30 V DC

Parametry beznapěťového kontaktu:Odpor kontaktu pro stav „sepnuto“: < 10 k Ω Odpor kontaktu pro stav „rozepnuto“: > 250 k Ω

Napětí na rozepnutém kontaktu: cca 3 V

Minimální doba trvání jednoho stavu nebo úrovně pro jeho zachycení:

Funkce alarmu vypnuta: 10 min

Funkce alarmu zapnuta: 1 s

Způsob připojení:

Vyvedeným 4 žilovým stíněným kabelem v délce 1 m.

V případě prodlužování kabelu je maximální délka kabelu 15 m. Je doporučeno používat stíněné kabely.

Vstupy nejsou vzájemně galvanicky odděleny!

Doporučený interval kalibrace:

2 roky

W3810

Měřené veličiny:

Interní teplota, relativní vlhkost.

Teplota rosného bodu vypočtená z interní teploty a z relativní vlhkosti.

Rozsah:

Teplota: (-30 až +60) °C

Relativní vlhkost: (0 až 100) % RH bez trvalé kondenzace

Teplota rosného bodu: -60 až +60 °C

Přesnost:

Teplota: ± 0.4 °C

Relativní vlhkost:

- přesnost senzoru $\pm 1,8$ %RV
(při teplotě 23 °C v rozsahu 0 až 90 %RV)

- hystereze $< \pm 1$ %RV

- nelinearita $< \pm 1$ %RV

Teplota rosného bodu: $\pm 1,5$ °C při okolní teplotě $T < 25$ °C a $RV > 30$ %, podrobně viz grafy v Dodatku 3

Doba odezvy (proudění vzduchu cca 1 m/s):

Teplota: $t_{90} < 8$ min (teplotní skok 20 °C)

Relativní vlhkost: $t_{90} < 50$ s (vlhkostní skok 30 %RV, konstantní teplota)

Rozlišení:

Teplota vč. teploty rosného bodu: 0.1 °C

Relativní vlhkost: 0.1 %.

Doporučený interval kalibrace:

1 rok

W3811

Měřené veličiny:

Teplota a relativní vlhkost měřená externí sondou řady Digi/E. Teplota rosného bodu vypočtená z naměřené teploty a z relativní vlhkosti.

Rozsah, přesnost a doba odezvy:

Dle připojené sondy řady Digi/E

Způsob připojení sondy:

4-pinovým konektorem M8 ELKA 4008V. Sonda řady Digi/E je tímto konektorem standardně zakončena. Způsob propojení je uvedený v Dodatku 2. Délka kabelu sondy nesmí překročit 15 m.

Rozlišení:

Teplota vč. teploty rosného bodu: 0,1 °C
Relativní vlhkost: 0,1 %.

Doporučený interval kalibrace:

1 rok

W7810

Měřené veličiny:

Interní teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak
Teplota rosného bodu vypočtená z interní teploty a z relativní vlhkosti.

Rozsah:

Teplota: (-30 až +60) °C
Relativní vlhkost: (0 až 100) % RH bez trvalé kondenzace
Teplota rosného bodu: -60 až +60 °C
Atmosférický tlak: 600 až 1100 hPa

Přesnost:

Teplota: ± 0.4 °C
Relativní vlhkost:
- přesnost senzoru $\pm 1,8$ %RV
(při teplotě 23 °C v rozsahu 0 až 90 %RV)
- hystereze $< \pm 1$ %RV
- nelinearita $< \pm 1$ %RV

Teplota rosného bodu: $\pm 1,5$ °C při okolní teplotě
 $T < 25$ °C a $RV > 30$ %, podrobně viz grafy
v Dodatku 3

Atmosférický tlak: $\pm 1,3$ hPa při 23 °C

Doba odezvy (proudění vzduchu cca 1 m/s):

Teplota: $t_{90} < 8$ min (teplotní skok 20 °C)

Relativní vlhkost: $t_{90} < 50$ s (vlhkostní skok 30 %RV,
konstantní teplota)

Rozlišení:

Teplota včetně teploty rosného bodu: 0,1 °C

Relativní vlhkost: 0,1 %.

Atmosférický tlak: 0,1 hPa

Doporučený interval kalibrace:

1 rok

W7811

Měřené veličiny:

Teplota a relativní vlhkost měřená externí sondou řady Digi/E. Teplota rosného bodu vypočtená z naměřené teploty a z relativní vlhkosti. Atmosférický tlak měřený interním čidlem.

Rozsah, přesnost a doba odezvy měření teploty, relativní vlhkosti a teploty rosného bodu:

Dle připojené sondy řady Digi/E

Rozsah měření atmosférického tlaku:

600 až 1100 hPa

Přesnost měření atmosférického tlaku:

$\pm 1,3$ hPa při 23 °C

Způsob připojení sondy:

4-pinovým konektorem M8 ELKA 4008V. Sonda řady Digi/E je tímto konektorem standardně zakončena. Způsob propojení je uvedený v Dodatku 2. Délka kabelu sondy nesmí překročit 15 m.

Rozlišení:

Teplota vč. teploty rosného bodu: 0,1 °C

Relativní vlhkost: 0,1 % RH


Atmosférický tlak: 0,1 hPa

Doporučený interval kalibrace:


1 rok

Rozměrové náčrty


W0810

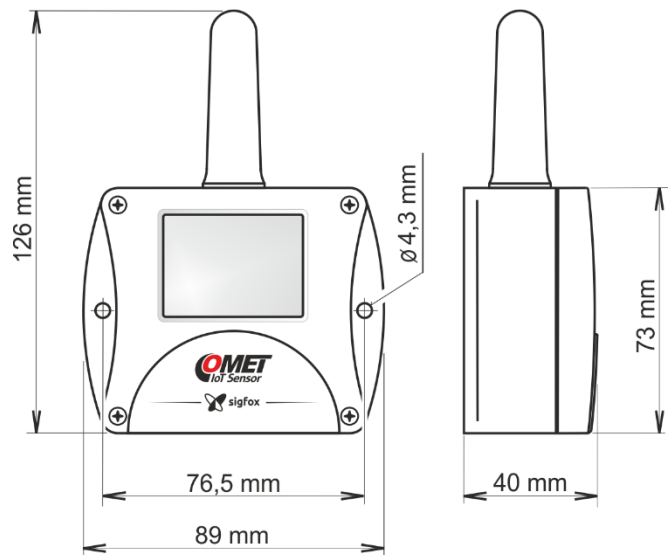


**W0811
W3811
W7811**

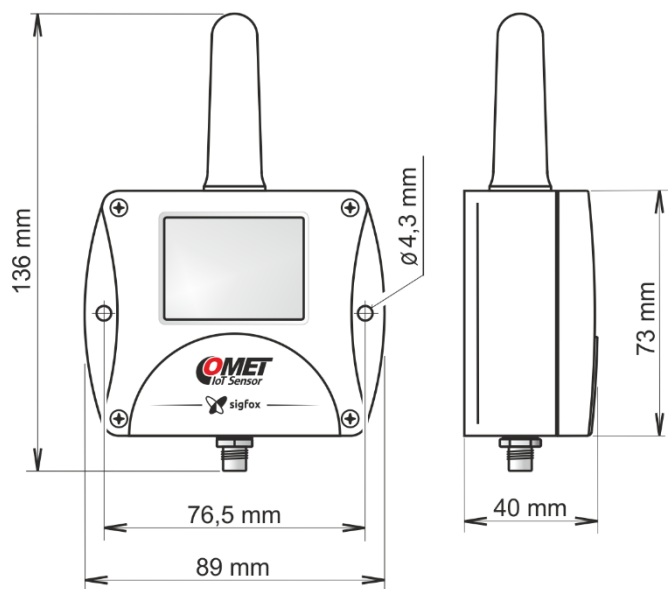

**W3810
W7810**

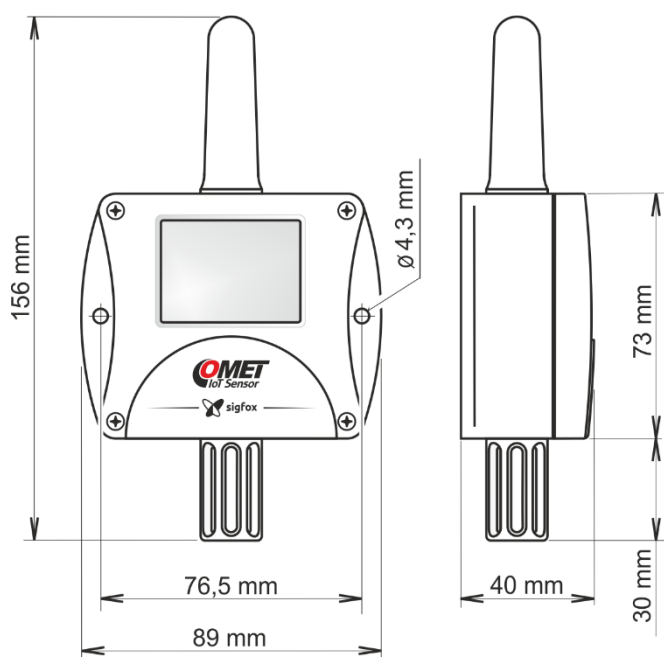

W0850

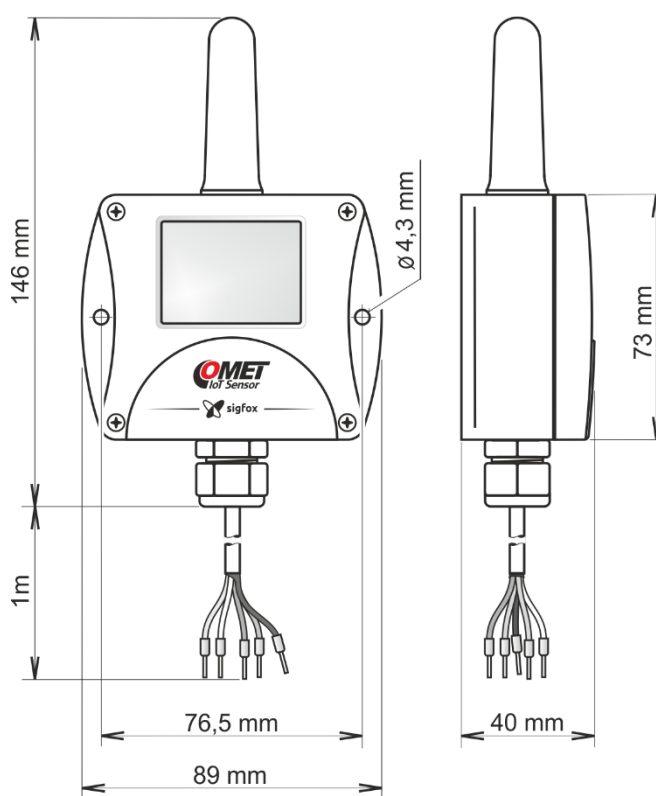


Prohlášení o shodě


Snímač je ve shodě s požadavky směrnice 2014/53/EU. Originál Prohlášení o shodě naleznete na stránkách výrobce www.cometsystem.cz.

Dodatky

Dodatek 1: Zapojení konektoru sondy řady Pt1000/E (pohled na dutinky zepředu, konektor M8 ELKA 3008V)

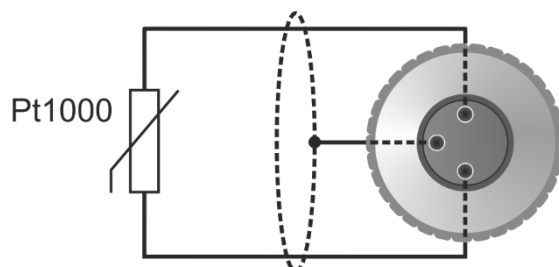

Dodatek 2: Zapojení konektoru sondy řady Digi/E (pohled na dutinky zepředu, konektor M8 ELKA 4008V)

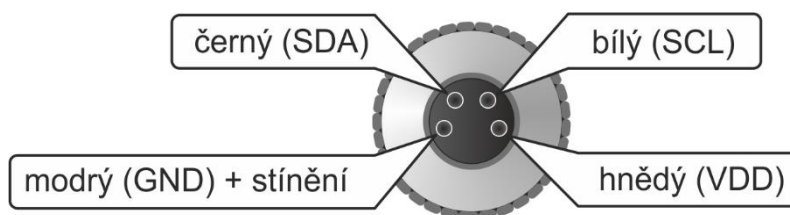

Dodatek 3: Přesnost měření teploty rosného bodu

